

පීසා කුලුනේ ඇලයට 'හිතස්' තැබූ හැටි

ඉතාලියේ පීසාහි ලෝක ප්‍රකට ඇලවුණු කුලුන වසර 800 කටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ විනෝද වික දකුණට ඇලවෙමින් තිබුණි. කුලුන ඇද වැටීම වළක්වන්නට ජපානය වසර කීපය තිස්සේ පියවර ගැනිණි. විශාල බරක් යොදවමින් හා යුධ ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් ඒ ඇලවීම නවතුවන වැඩි දියුණුවීම වළක්වා ගත හැකි විය.

1989 දී මිලියනයක් කරම් සංචාරකයෝ මෙහි ඇති පඩි 294 නැග මේ විස්මිත ඇලවීම ඉහළ සිට බලාගත්හ. මීටර 4 ක් පමණ ඇලවී තිබුණු මෙම කුලුන වසරක් පාසා තවත් මිලිමීටර 1 ක් 2ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඇලවීමේ තර්ජනයක් පහළට තිබුණි. පීසා හි මේ ඓතිහාසික කුලුන ඉදිරි දශකය තෝ දෙක තෝ තුළ ඇද වැටෙනැයි විශේෂඥයෝ අනතුරු තැබූහ. වසර 800 ක් පැරණි, කිරිගැඹිල් කළ මේ විස්මිත හිමැවුම පසුගිය වසර 12 තිස්සේ මහජනතාව වසා දමා තිබුණු අතර ඩොලර් මිලියන 25 ක් වැය කොට අති දක්ෂ ඉංජිනේරුවන් යොදා කුලුන මඳක් කෙළින් කොට ඇලවීමට 'හිතස්' තැබීමට පියවර ගැනිණ. සම්පූර්ණයෙන් කෙළින් කිරීමක් කළොත් එහි වටිනාකම හා සංචාරක ආකර්ෂණය නැතිවී යා හැකි බැවින් කුලුන තවත් වසර 300 ක් කෝ ඊට වැඩි කලක් රැක ගැනීමට අවශ්‍ය කරමට කෙළින් කිරීම සැලැස්මේ අරමුණ විය. පසුගිය සතිවල පීසා හි පීසා සාක්ෂිවරයා වූ රනෙයිර්කුමන්ගේ උළෙල දින මෙය යළිත් මහජනතාවට විවෘත විය.

ඉතාලි ඔසින් 'ලාටෝරේ පෙක්ඩන්ටේ' නම් වූ මේ ඇලවුණු කුලුන පීසා හි 'කැම්පෝ දේයි මිරකොලි' (තාක්කම් සහිත භූමිය) නම් දෙවි මැදුරට අයත් සත්ථාර කුලුනයයි.



ඇලවුණේ ඇයි?
කුලුන ඉදිකර ඇත්තේ ඉපැරණි ගං නිම්නයකයි. එහි බිම මෘදු වැලි පොළොවක් විය. එහි අත්තිවාරම රාක්කල මිලියන 32 ක් (මේටර් ක් වටා 14,500ක්) හරහි වූ මෙවන් බරක් දැරීමට ප්‍රමාණවත් නොවී ය. අඩි 192 ක් (මීටර් 58.4 ක්) වූ මෙම කුලුන ස්ථාවර කරන්නට සියවස් ගණනක් තිස්සේ ගත් හැටි පියවරකින් ම ඇලවීම තවත් වැඩි විය.

කුලුන ආපස්සට ගැනීම
මහ දශක කීපය තිස්සේ ම කුලුනේ ඇලවීම අඩු කරන්නට කොයෙක් යෝජනා මතු විය. යළිත් පස තවත් ගිරුල්වීම නිසා කුලුනේ දෙවන මහලේ සිට පහළට ඇති වූ ආතතිය තවත් වැඩි වූ බව කෙළී විය. මේ කාර්යය සඳහා පත් කළ විශේෂ කණි-වුඩ් අදහස් ගණනාවක් ම සලකා බලා භාණ්ඩය අඩු වඩාත් වලදැයි වෙනස් සැලැස්ම තැනි විසඳුමක් ඔර ගත්තේ ය.

- 1. කුලුනේ ඇලවීම නවතාලන්නට බර යෙදීම**
1993 ආරම්භයේ දී ම රාක්කල මිලියන 2 කට (මේටර් ක් වටා 870) ආසන්න බර ඊයම් කැටි කුලුනේ උතුරු පැත්තෙන් යෙදවිණ. කුලුන ඇලවීම නැවතුණා පමණක් නොව එහි ඉතා සුළු වශයෙන් කෙළින්වීමක් ද ඇති විය.
- 2. පටි හා කම්බි මගින් 'ඇද වැටීම' වැළැක්වීම**
ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී කුලුන ඇද වැටෙනැයි ඇති බිය නිසා කුලුන බඳවවා යෝධ පටි ඔසා ඇති විශාල බරකට සවි කෙරිණ. අතිරේකව වානේ පටි ද යොදනු ලැබී ය.

සමාන්තර කළ 41 ක්

- 3. විදුම් මෙවලම් පෙළක් මගින් ගොඩනැගිල්ල ස්ථාවර වන සේ ගොඩනැගිල්ල යට පස් ඉවත් කිරීම**
ඉංජිනේරුවන් විසින් සමාන්තර කළ 41 ක් විකර්ණව අත්තිවාරම් යටට ගිලවන ලදී. ඒ සඳහා විශේෂයෙන් තැනූ විදුම් මෙවලම් ඒ කළ කුලුන ඇතුළු කෙරිණ. ඒවායින් වරකට එකක් ඔැගින් මුහුණපමන කර තෙමින් තෙමින් සුළු ප්‍රමාණවලින් මාස කීපයක් තිස්සේ පස් ඉවත් කෙරිණ. මෙම විදුම් මෙවලම් මගින් අත්තිවාරම් යට ඇති කරන කුඩා හිඬාස්වලට

ලම්බිතව අංශක 0 Vertical 0
මි. ව. 1350 අංශක 2.5 1350 2.5
මි. ව. 1817 අංශක 5.1 1817 5.1
මි. ව. 1990 අංශක 5.5 1990 5.5



කුලුන ඇතුළේ අඩි 3 (මී. 1ක්) පළල සිලින්ඩරාකාර ඉඩකඩක් තුළ සර්පිලාකාර පියගැටි පෙළක් තිබේ.

දැක් සංවේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික් මෙවලම් විස්සිවලට සවිකර ඇති 'හිත' ඉතා සුළු වෙස්වීමක් වුවත් දැනගත හැකිය.

සත්ථාර කුලුන
මි. ව. 1170-1178
ගොඩනැගිල්ල
අත්තල
බැඳුම් කළේ
මෙම මහලේ
පිටි ය.

මහල
1 කට 3 දක්වා
1173-1178
මේ කාලයේ
ගොඩනැගිල්ල
ගැන වාර්තාගත
ලේඛන අල්ලිය.
එතෙක් ඉදිකිරීම්
ආරම්භ
කෙරුණේ 1173
අගෝස්තු 9 ද
බව සඳහන්
වෙයි.

1198 දී කරම
වාර්තාවලට
අනුව ඒ
කාලයේ
කුලුන පැවි-
තියේ මේ
මට්ටමේ ය.

මහල
1 කට 3 දක්වා
1173-1178
මේ කාලයේ
ගොඩනැගිල්ල
ගැන වාර්තාගත
ලේඛන අල්ලිය.
එතෙක් ඉදිකිරීම්
ආරම්භ
කෙරුණේ 1173
අගෝස්තු 9 ද
බව සඳහන්
වෙයි.
ගොඩනැගිල්ල
දැනටමත් ඇල වී
තිබුණේ අනෙක්
අතට ය. එනම්
උතුරට ය. 13
සියවසේදී තවත්
කට්ටු එක්වීමත්
සමග දකුණට
ඇලවීම් ඇති
විය.

ඇලවීමේ කාල සමය
කුලුන ඇලවීම ආරම්භ වූයේ ඉදිකළ මුල් කාලයේ පටන් ම ය. ඒ 1173 දී ම ය. වසර 200 ක් තුළ ඉදිකිරීම් කරද්දී ඉදිකරන්නන් එය හිමැරදී කරන්නට උත්සාහ ගත්තද එයින් පළක් නොවී ය.

දකුණේ හැසිර අඩි 12.3 (මී. 3.75)

කුලුන දැක් ඇලවී ඇත්තේ අංශක 5 ක් පමණි. එය මීට වසර 200 කට පෙර පැවති ඇලවීමට වඩා මඳක් අඩු ප්‍රමාණයකි. ඉංජිනේරුවන් වරක් ගණනය කළ ඇලුණ අංශක 5.4 ක් වූ විට කුලුන ඇද වැටෙනැයි කියා නමුත්